



■ 施工方法

＜下地＞

シンワハッチ L 45

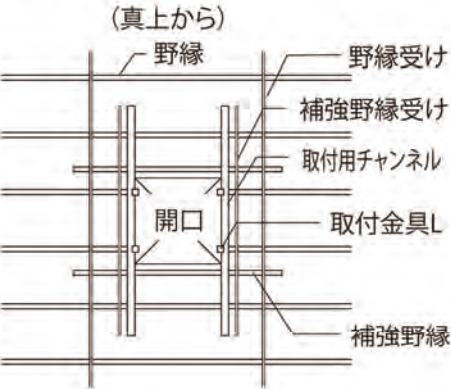


シンワハッチ L 45A

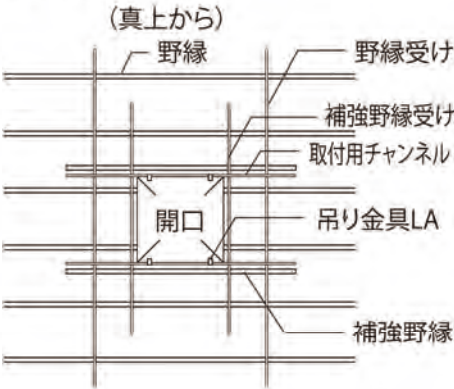

＜外枠取付＞


シンワハッチ L 45

＜ワンタッチフックタイプ＞

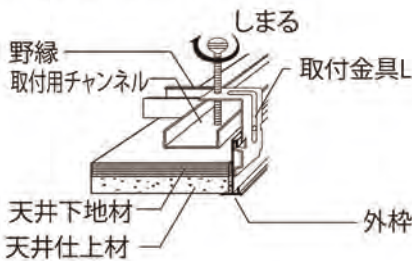

シンワハッチ L 45A

エース
＜Aタイプ＞ **簡単！早い！**

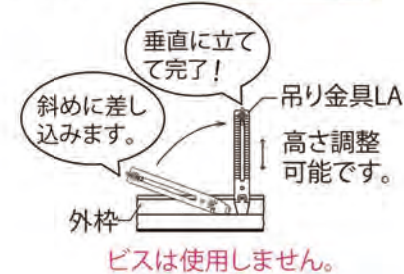

ビスは使用しません。


吊り金具で190mmの長寸サイズもございます。(別売品)
→吊り金具LA190mmセット(4個入り)1,790円/セット
(仕上げ材押えL 4個も入っています。)

892-0190


＜外枠取付(木下地)＞

シンワハッチ L 45


取付金具Lのビス穴を
使います。

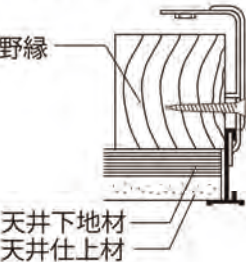


シンワハッチ L 45A

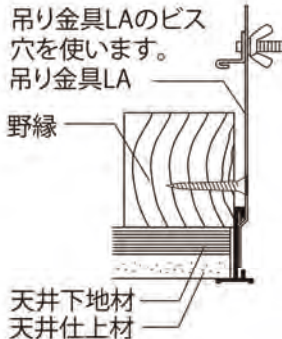

＜脱着法＞

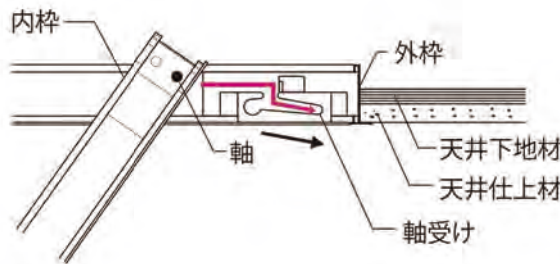


＜内枠ボードの固定＞

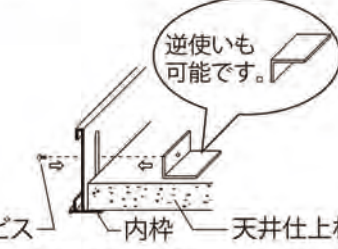

天井材厚が13mm以上の場合は、
仕上材押えLを逆にしてご使用下さい。

＜錠の開閉＞

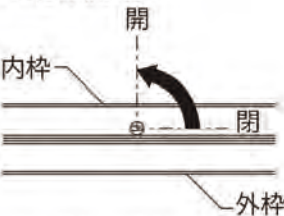

コインまたはマイナスドライバー等を
使い90度に回転させ開閉します。

軸受け部に専用部材を取り付けることにより、
簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。

893-0002

簡易壁用部材(シンワハッチL用)550円/セット
～取付け説明書入り


外れ防止板 2個




取付けは下の
ページを参照
ください。

■ シンワハッチ L 45・シンワハッチ L 45 Aの材質


部材(名称)	材 質	仕 上 げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
取付金具L	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
ボルト	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
吊り金具LA(シンワハッチ L 45 A用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
仕上材押えL	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき

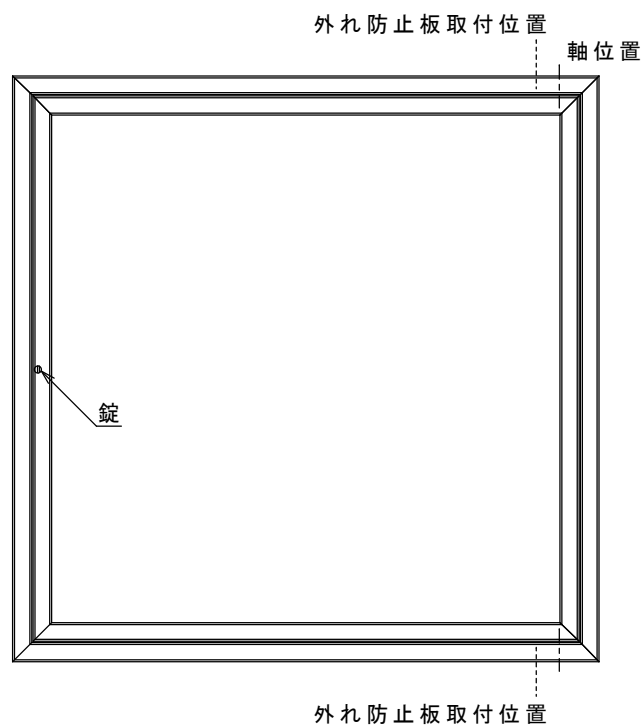


外れ防止板 2 個

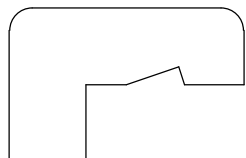

- ① 内枠を取付け後開いた状態にて、回転軸を軸受けの端部（図の位置）まで押し込んでください。

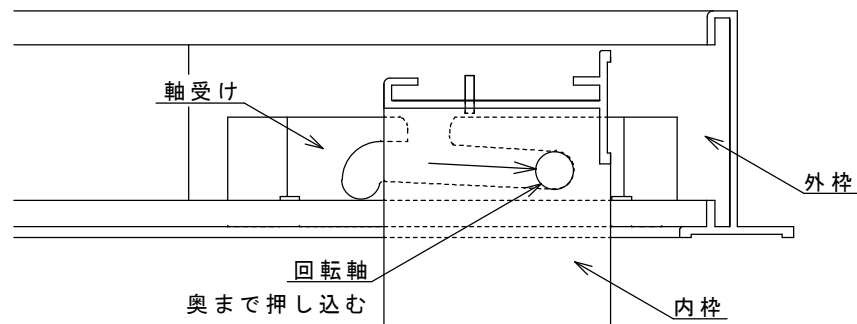

- ② 外れ防止板を外枠軸受けの図の位置に合わせてさし込んでください。
その後、矢印の方に回転させ図の位置まで押し込んでください。

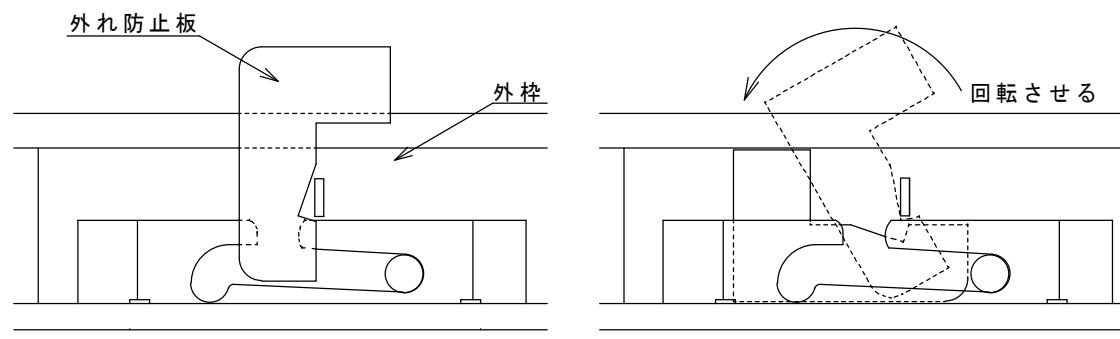

- * 内枠を外す場合は、外れ防止板を逆に回転させ取り外してください。
- * 内枠の垂下がりがある場合は、外枠の振れ止め部の高さを調整してください。